



Protokollnummer: 39175229  
Auftrags-Nr / Referenz:  
Besichtigungsdatum: 01.04.2025  
Sachverständiger: Georg Niederberger  
Besichtigung durch: Georg Niederberger

# Gebrauchtwagendokumentation

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Seat LEON SP		
<b>Kennzeichen</b>		<b>Fahrgestellnummer</b>	VSSZZZKLZNR041047
<b>Erstzulassung</b>	24.02.2022	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	25.231 km
<b>HSN/TSN</b>	7593 / ASF 00060	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Hybr.Benzin/E / 4
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Automatik / 7
<b>Farbe</b>	Grau Metallic	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.498 ccm	<b>Nächste HU</b>	03/2027
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	27.900 km
<b>Letzte Wartung</b>	03/2025 bei 24.944 km	<b>Polsterart</b>	Alcantara/Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	1.990 kg
<b>Dokumente</b>	ZB I vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5

## Gebrauchtwagendokumentation

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/40 R18 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	2mm / 3mm	n.i.O.
2	225/40 R18 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 4mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sommerreifen auf Stahl	Hankook	4	



## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n)
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer
6	Rad/Reifen	Reifen vorn links (Innenkante abgefahren) - verschlissen
7	Schweller rechts	Einstieg (Blende verformt) - verformt
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer
9	Tür vorn rechts	Tür (2) - Delle(n)
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Georg Niederberger'.

---

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wieserling 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wiesening 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**




**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Innenraum**



**Abbildung 11: Kombiinstrument**

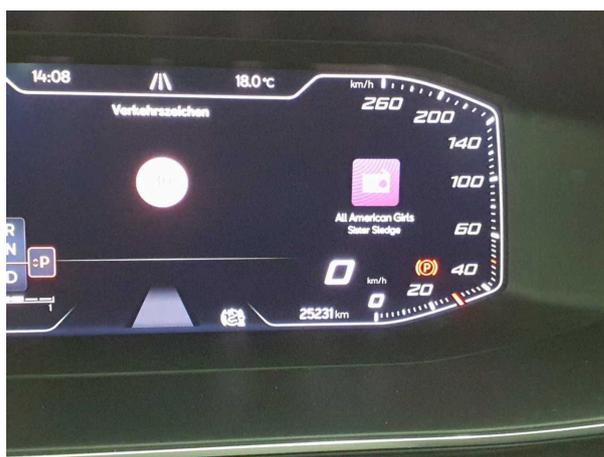

**Abbildung 12: Kombiinstrument**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wieserling 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Abbildung 13: Kombiinstrument**



**Abbildung 14: Kombiinstrument**




**Abbildung 15: Kombiinstrument**



**Abbildung 16: Laderaum**



**Abbildung 17: Laderaum**

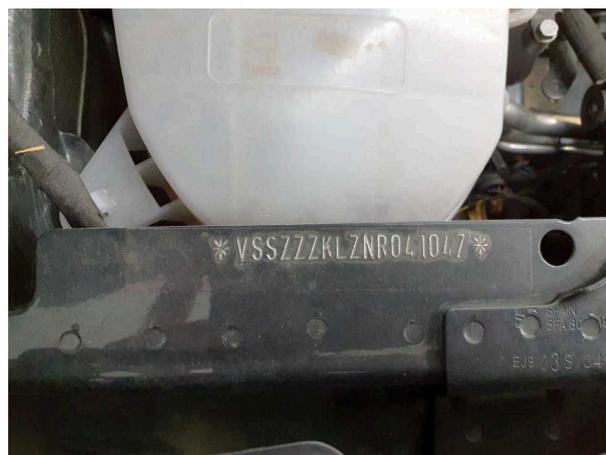

**Abbildung 18: FIN**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Abbildung 19: FIN**



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel



**Beschädigung #1:** Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel



**Beschädigung #1:** Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel



**Beschädigung #2:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n)



**Beschädigung #2:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n)



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Reifen vorn links (Innenkante abgefahren) - verschlissen



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Reifen vorn links (Innenkante abgefahren) - verschlissen



**Beschädigung #7:** Schweller rechts: Einstieg (Blende verformt) - verformt



**Beschädigung #7:** Schweller rechts: Einstieg (Blende verformt) - verformt



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür (2) - Delle(n)




**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür (2) - Delle(n)



**Beschädigung #9:** Tür vorn rechts: Tür (2) - Delle(n)



**Beschädigung #10:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen

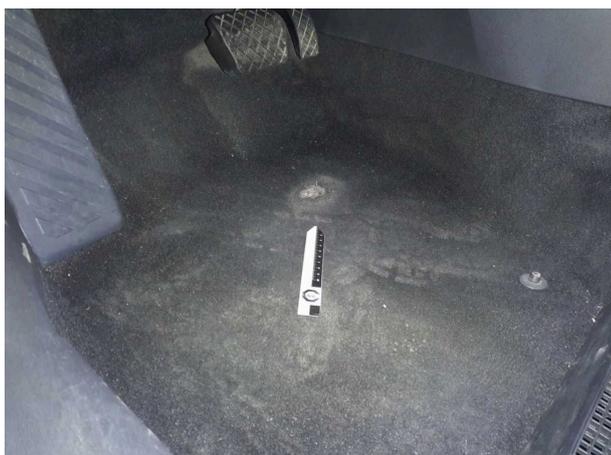

**Beschädigung #10:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach-/Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild